

Hoja de Instrucciones

MT1027

Al reemplazar el pinon de la leva, revizar el extremo del arbor de la levas. Si el extremo del arbor de la levas esta flojo va a causar un ruido de golpeteo en el motor. No debe de estar mas flojo que .007 o .008 de pulgada si excede .008 de pulgada substituya la placa de empuje por una de .004 de pulgada mas gruesa FORD #E8DZ-6269-B.